

# AC-印刷設定

## 設定を行う


AC記録管理にて、測定記録の印刷を有効にするには本設定を行います。

**1** AC記録管理を実行している場合は、終了します。

**2** AC-印刷設定を起動する。

[手順]

スタート → AmuzR5 → AC-印刷設定

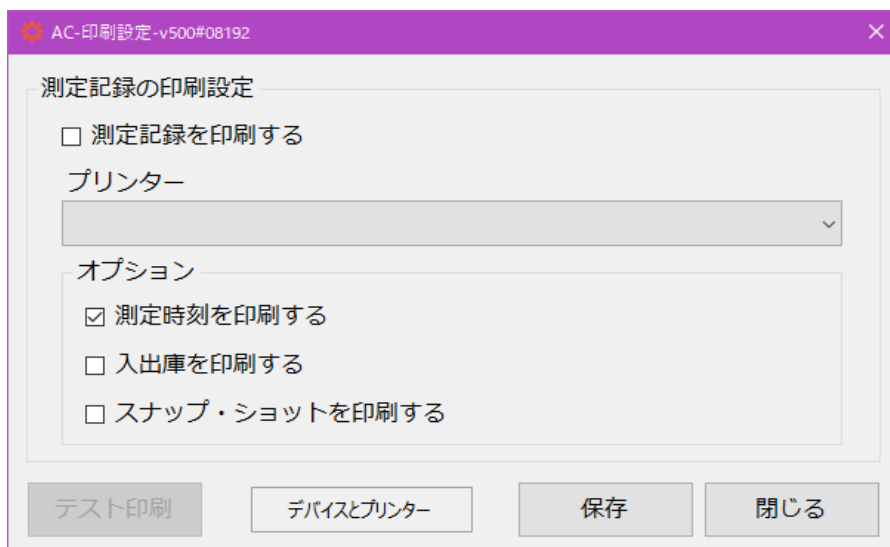

## 測定記録を印刷する

チェックすることにより、AC記録管理／測定にて測定記録の印刷が有効になります。

## プリンター

インストールされているプリンターより "NPI ExD NEX-M230" を選択して下さい。

## オプション

オプションの印刷項目を印刷する場合は、チェックします。

## テスト印刷

[テスト印刷] をクリックして、現在の設定でテスト印刷を行います。

**3** [保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。